

# **INTEGRAÇÃO DE MÁQUINAS DE MEDAÇÃO DE FERRAMENTAS COM MÁQUINAS CNC**

**Neri Volpato**

CEFET – PR, nvolpato@cefetpr.br

**Claudimir José Rebeyka**

CEFET – PR, claudimir@ensino.ms

**Dalberto Dias da Costa**

UFPR, dalberto@demec.ufpr.br

## **Resumo.**

*A implementação da Manufatura Integrada por Computador (CIM) passa por dificuldades oriundas de problemas inerentes à própria tecnologia. Algumas máquinas do ambiente industrial não dispõem de interfaces adequadas, permanecendo isoladas do sistema de manufatura. Neste artigo são apresentadas algumas dificuldades que o integrador deve encontrar para integrar máquinas de medir ferramentas com máquinas CNC. É feita uma proposta de integração de baixo custo.*

**Palavras-chave:** integração, CNC, presetter, ferramentas

## **1. INTRODUÇÃO**

A aplicação de máquinas de comando numérico computadorizado (CNC) é o segmento da CIM que recebeu a maior concentração de esforços e o maior volume de investimentos por parte das empresas nos últimos anos (Simon et.al, 2002). Estudos realizados por Simon et.al demonstram que as maiores parcelas do tempo improdutivo das máquinas CNC estão relacionadas com atividades de elaboração do programa CNC, transferência do programa para a máquina e com a ajustagem das ferramentas de corte.

Para produzir peças adequadamente, toda máquina CNC precisa das dimensões de todas as ferramentas utilizadas na usinagem. Desta forma, o comando CNC poderá corrigir (compensar) os seus movimentos de acordo com a geometria de cada ferramenta.

A medição das ferramentas pode ser feita na própria máquina CNC, apesar disto implicar na parada da produção. Uma outra prática bastante aplicada é a medição de ferramentas em equipamentos dedicados a esta tarefa. Estas máquinas, também chamadas de *presetter*, possibilitam a medição das ferramentas antes da montagem na máquina CNC, diminuindo o tempo de preparação para usinagem.

A transferência de programas de usinagem para as máquinas CNC é um assunto bem resolvido através das redes DNC – *Direct Numeric Command*, porém a transferência dos dados de ferramentas para as máquinas CNC geralmente é feita de forma manual, sendo que o operador da máquina é o responsável pelo gerenciamento destas informações.

Normalmente o operador digita os valores dimensionais das ferramentas no painel de comando da máquina CNC a partir das listas de ferramentas ou das etiquetas geradas na máquina de medição de ferramentas. Esta introdução manual de dados gera aumento do tempo de preparação da máquina CNC, pois a máquina fica parada enquanto os valores são digitados. Adicionalmente, é possível a ocorrência de erros na digitação dos valores, o que pode ocasionar a quebra da ferramenta, danos à peças e até mesmo à máquina. Além disso as máquinas de medir ferramentas acabam isoladas no ambiente de produção, propiciando um ponto sem integração com o sistema de manufatura.

É possível promover a integração destas máquinas e eliminar a entrada manual de dados através do uso de um sistema computacional de coleta e gerenciamento de dados de ferramentas acoplado às máquinas de medição de ferramentas. Este sistema deve formatar os dados de ferramentas e disponibiliza-los para as máquinas CNC.

Neste artigo são apresentadas algumas tecnologias disponíveis na indústria mecânica para medição de ferramentas e são identificadas as formas usuais de transferência de dados de ferramentas para as máquinas CNC. É proposto um sistema de baixo custo, baseado em um programa de computador que possibilita a integração das máquinas de medir ferramentas com as máquinas CNC através da rede DNC. São apontadas algumas dificuldades a serem encontradas na implementação.

## 2. FORMAS DE MEDIR FERRAMENTAS PARA AS MÁQUINAS CNC

Segundo Kief e Waters (1992), o propósito da medição de ferramentas é a localização precisa da aresta de corte e um ponto de referência no corpo da ferramenta. A seguir são apresentadas as formas mais usuais de medição de ferramentas de corte.

### 2.3.1 Medição manual na própria máquina

Uma forma simples de medição do comprimento das ferramentas é a utilização do próprio comando CNC para cálculo do comprimento. Para isto basta encostar a aresta da ferramenta em uma superfície de referência da peça ou da máquina.

O operador aproxima a ferramenta e controla o contato da aresta sobre a superfície de referência geralmente utilizando uma folha de papel (Figura 1). Este tipo de procedimento requer experiência do operador, pois utiliza a movimentação manual aumentando o risco de danos na aresta de corte da ferramenta.

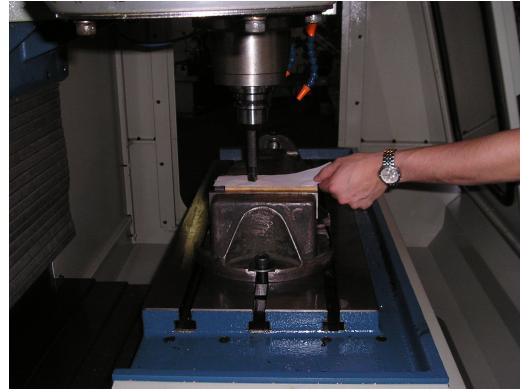


Figura 1 –Medição manual na máquina CNC


### 2.3.2 Medição através de usinagem experimental

Segundo Simon et. al (2002), uma das formas utilizadas para medição de ferramentas das máquinas CNC é a usinagem experimental, com posterior medição da peça e correção dos dados de ferramenta. Neste caso são introduzidos valores aproximados das medidas das ferramentas no comando da máquina e após uma usinagem experimental a peça resultante é medida. Os desvios de medidas determinados em relação às dimensões do desenho são introduzidos no comando, como dados de correção para a respectiva ferramenta.

### 2.3.3 Medição com dispositivos na máquina

Algumas máquinas CNC dispõem de equipamentos dedicados à medição de ferramentas. Estas máquinas necessitam de funções específicas no CNC para interpretação destes dados e, apesar da medição ser bem mais rápida que nas opções anteriores, ainda utilizam tempo que poderia ser destinado à produção. O dispositivo de medição é local e

serve apenas à máquina que o contém. A Figura 2 contém exemplos destes dispositivos para fresadora e para torno.

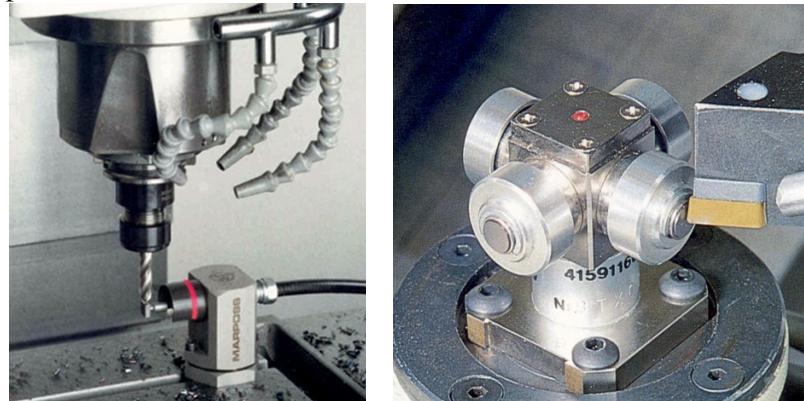

**Figura 2 – Dispositivos de medição em diferentes máquinas CNC (Marposs, 2004)**

Este tipo de tecnologia proporciona a medição precisa da ferramenta, eliminando erros de montagem e de localização da aresta, pois a ferramenta é medida na posição de trabalho.

#### 2.3.4 Medição em máquinas de medir ferramentas isoladas do sistema de manufatura

Segundo Groover (2001) e Kief e Waters (1992), a máquina CNC deve ser utilizada para produção e qualquer outro uso torna sua operação altamente improdutiva. Isto também é válido para a medição de ferramentas nas máquinas CNC. Para evitar este problema, uma das formas de medição de ferramentas em empresas que usam a tecnologia CNC é o uso de máquinas de medir ferramentas (Figura 3).

Estas máquinas simulam a fixação na máquina CNC, localizando corretamente a aresta de corte da ferramenta. O tempo de medição é desconsiderado na preparação da máquina CNC, pois a montagem ocorre durante a execução da usinagem de outras peças.



**Figura 3 – Máquina de medir ferramentas – Presetter (Zoller, 1995)**

A medição da ferramenta é feita por comparação visual ou através de sensores de contato. O montador posiciona a máquina de forma que a sombra da aresta de corte da

ferramenta seja projetada e coincida com a referência do anteparo de visualização. A máquina apresenta as dimensões da ferramenta através de seu mostrador eletrônico. Segundo Kief e Waters (1992), alguns sistemas possibilitam o armazenamento da identificação da ferramenta e dos valores de medida em micro-chip de EPROM, incorporados no suporte da ferramenta.

Uma outra forma de medição de ferramentas é o estabelecimento da medida de montagem durante o planejamento de processos. Toda vez que for produzida a peça, deverá ser montada a ferramenta apropriada, na medida tolerada especificada para aquele processo.

Este tipo de procedimento é apropriado a produção de grandes lotes de peças e pequena variabilidade de ferramentas ou para máquinas multifuso, onde o comprimento de montagem deve ser idêntico para todas as ferramentas (Kief e Waters, 1992). O principal problema é a limitação da vida útil de ferramentas que podem ser reafiadas.

### 2.3.5 Medição em máquinas de medir ferramentas integradas ao sistema de manufatura

Este sistema utiliza um computador integrado na máquina de medir ferramentas que captura os dados e disponibiliza para as máquinas CNC. Seu uso é condicionado ao desenvolvimento de pós-processadores específicos para cada máquina CNC a ser integrada. Representa a última geração de máquinas de medir ferramentas.

## 3. TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE FERRAMENTAS PARA AS MÁQUINAS CNC

As medições de ferramentas efetuadas diretamente na máquina CNC dispensam a necessidade de transferência de dados, pois o próprio comando disponibiliza função específica de memorização dos comprimentos da ferramenta. Já em medições fora da máquina CNC há a necessidade de uma forma de transferência de dados para o comando.

Para casos de ferramentas com montagem de valor fixo, a transferência de dados para a máquina CNC é efetuada apenas uma vez durante o processo produtivo. Neste caso, normalmente é utilizada a entrada manual de dados.

Na entrada manual de dados o operador da máquina CNC é o responsável pelo gerenciamento das informações de ferramentas. Na montagem em *presets* isolados, o montador indica as dimensões de montagem numa lista que acompanha as ferramentas até a máquina. Em alguns casos observa-se a impressão de etiquetas adesivas que são fixadas nas ferramentas para indicar suas medidas (Figura 4).

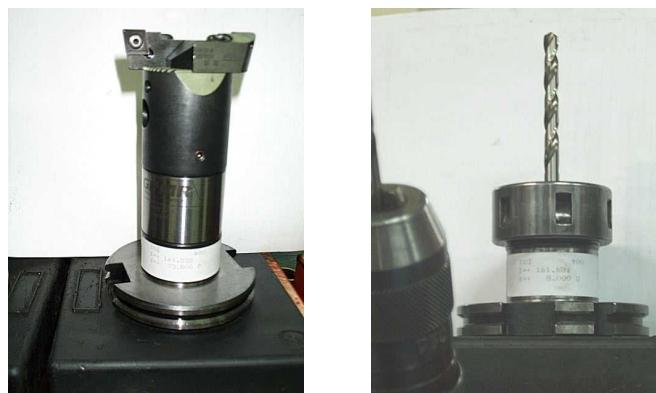


Figura 4 – Etiquetas adesivas indicando as dimensões das ferramentas

Neste caso, a transferência dos dados é feita por digitação diretamente no CNC. O operador identifica o número e as medidas das ferramentas e digita estes valores no painel da máquina CNC.

Outra forma é a transferência de dados através de micro-chip. Neste caso as medidas da ferramenta são armazenadas na memória de um micro-chip local instalado no suporte da ferramenta. A transferência dos dados de ferramentas demanda de uma interface física para leitura e função específica no comando CNC, limitando sua aplicação a máquinas com estas características. Também é necessária uma função específica na máquina de medir ferramentas para gravação dos valores medidos no micro-chip.

As máquinas modernas para medição de ferramentas são integradas (seção 2.3.5) e já dispõem de interfaces de conexão com máquinas CNC. A interface pode ser específica, ou a transferência de dados pode utilizar o DNC, entretanto representam alto custo de investimento. Seu uso é justificado para empresas que tenham grande número de máquinas CNC e ferramentas.

#### 4. REDES DNC

As redes DNC normalmente são utilizadas para transferência de programas CNC. Um computador externo armazena e fornece dados para as máquinas CNC conforme demanda. O operador solicita o programa através do CNC, podendo devolve-lo modificado. É também possível a transferência de outros tipos de dados através da rede DNC, inclusive dados de ferramentas.

Segundo Robb (1998), a rede DNC evoluiu para um sistema de gerenciamento de programas CNC, com supervisão de revisão de programa e distribuição automática para o comando das máquinas. É possível transmitir programas em blocos, administrar sub rotinas, permitir a edição de arquivos diretamente no servidor, comparar dados, permitir o monitoramento remoto da máquina CNC. Outro ponto importante na rede DNC é a capacidade de permitir que usuários tenham acesso a outros dados relacionados com programas CNC, tais como medidas de ferramentas, desenhos e informações sobre documentação da produção.


Ainda segundo Robb (1998), o futuro das redes DNC aponta para o acesso multimídia através da Internet. Um usuário poderá simplesmente acessar o servidor e utilizar pelo tempo necessário. Os provedores de DNC terão que passar do gerenciamento de poucas máquinas e ordens de produção caras para o serviço de milhares de clientes, cada um com baixo custo. Robb citando Chao-Hwa Chang, especialista em programação CNC do departamento de engenharia mecânica e aeroespacial da UCLA, relata que “O custo dos sistemas CNC ainda são altos devido à patente dos programas, componentes caros e o pequeno número produzido. Os computadores pessoais devem tomar conta das funções de programação e memória dos comandos CNC por uma fração do custo”.

#### 5. PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE FERRAMENTAS VIA DNC

Objetivando oferecer uma opção mais barata e acessível às pequenas e médias empresas, com a possibilidade de se formatar as informações para vários controles é que se está propondo um sistema de coleta e gerenciamento de dados, para ser acoplado às máquinas de medição de ferramentas comuns. Este sistema deve coletar e formatar da maneira apropriada os dados de ferramentas do *presetter*, e disponibiliza-los para as máquinas CNC através da rede DNC.

## 5.1 Proposta de integração

A proposta de integração prevê a criação de um programa que receba os dados de uma máquina de medir ferramentas, formate estes dados no padrão da máquina CNC escolhida e disponibilize no diretório apropriado da rede DNC (Figura 5).

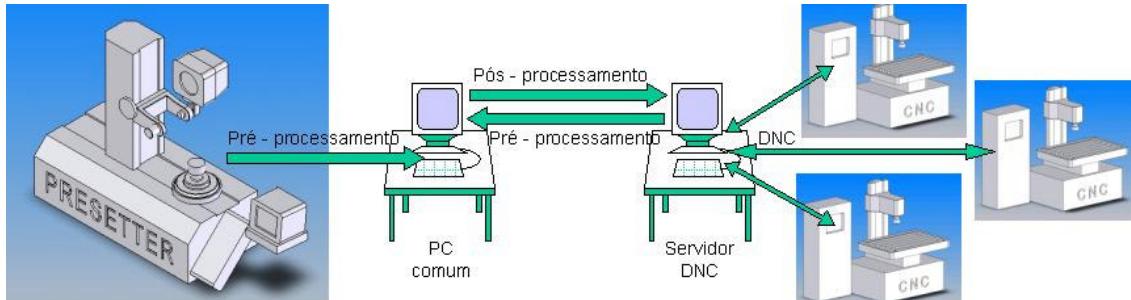

**Figura 5 – Proposta de integração das máquinas de medir ferramentas com as máquinas CNC**

O montador de ferramentas terá condições de escolher a máquina para qual as ferramentas serão montadas através de uma interface amigável.

Desta forma, cada conjunto de dados dimensionais de ferramentas pode ser armazenado como arquivo e transferido para a máquina CNC diretamente, eliminando a entrada de dados manual, diminuindo o tempo de preparação e a necessidade de dispositivos especiais ou procedimentos manuais para medição de ferramentas nas máquinas CNC.

Para efetuar a transferência de dados automática em empresas que tenham máquinas para medir ferramentas isoladas, prevê-se que o integrador irá encontrar dificuldades técnicas nos seguintes pontos:

- Comandos distintos para cada máquina CNC
- Armazenamento de dados em padrões proprietários
- Fabricantes distintos para máquinas e comandos CNC
- Falta de informações nos catálogos dos fabricantes da máquina
- Falta de informações nos catálogos dos fabricantes do comando CNC
- Para implementação - resistência às mudanças sistemáticas nas empresas

Segundo Simon et. al (2002), cresce o número de pequenas empresas com poucas máquinas CNC, com dispositivos de medição de ferramentas isolados, grandes variabilidade de produto e pequenos lotes de peças. Nestes casos é justificada a criação de um sistema de baixo custo, onde sejam reduzidos os tempos de preparação de máquinas e a transferência de dados de ferramentas seja feita de forma automática. Também é importante a eliminação de erros de digitação no comando CNC, bem como a eliminação da necessidade de dispositivos de medição locais.

Existem pelo menos três empresas na região metropolitana de Curitiba que apresentam este problema, para as quais é necessário fazer o estudo de cada comando CNC específico e a criação dos pré e pós-processadores apropriados, com o propósito de promover a integração.

## 5.2 Estudo de caso

Como estudo de caso está sendo desenvolvido um programa protótipo em linguagem Visual Basic para coleta de informações de um *presetter* da marca Zoller, modelo V420 e formatação destas informações para um comando Mach9 e um comando Fanuc.

O desenvolvimento deste estudo de caso está apontando para a criação de um núcleo comum do programa, acrescido de pré-processadores e pós-processadores apropriados para cada CNC distinto a ser atendido através do programa de integração.

```

/* Top1 File 1 */
G10 C0 056064 0000000C 80000002C0100090010000E1
:10C01560F401000058020000BC020000200300008B
:10C02560840300008E0300009803000A203000053
:10C03560AC0300006030000C030000CA030000A3
:10C0456000000000000000000000000000000000008B
:10C0556000000000000000000000000000000000007B
:10C06560000000000000000000000000000000000006B
:10C0756000000000000000000000000000000000005B
:10C085600000000000000000000000000000000004B
:10C095600000000000000000000000000000000003B
:10C0A5600000000000000000000000000000000002B
:10C0B5600000000000000000000000000000000001B
:10C0C5600000000000000000000000000000000000B
:10C0D560000000000000000000000000000000000FB
:10C0E560000000000000000000000000000000000EB
:10C0F560000000000000000000000000000000000DB
:10C10560000000000000000000000000000000000CA
:10C11560000000000000000000000000000000000BA
:10C12560000000000000000000000000000000000AA
:10C1356000000000000000000000000000000009A
:10C145600000000000000000000000000000000008A
:10C15560000000000000000000000000000000007A
:10C165600000000000000000000000000000000006A
:10C1756000000000000000000000000000000005A
:10C1856018FCFFF3F08FFF4F4FF60F0FFF8FA
:10C1956078EFCFFF08E5FFF8AE4FFFCC0EFFF3A
:10C1A560D8DCFFFFFD08FFF08D5FFF2001FFF8E
:10C1B56038CDFFF503F9FFF68C5FFF801FFF96
:10C1C560000000000000000000000000000000000A
/* Top1 File 1 */
G10 Q0 R1 L1 R1 L2 R4,94 R3 L0,000 R4 L1,500 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P1 R7 L0,000 R8 L0,000 R9 L7 R10 -(MSG,CAB-63)
G10 Q1 P1 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 1 */
G10 Q1 P2 R0 L7 L2 R2 L2 R7,396 R3 L0,000 R4 L8,000 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P2 R7 L0,000 R8 L0,000 R9 L5 R10 -(MSG,FT-16)
G10 Q1 P2 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 1 */
G10 Q1 P3 R0 L1 R1 L3 R2,111,96 R3 L0,000 R4 L4,000 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P3 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
G10 Q1 P3 R1 L0 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 4 */
G10 Q1 P4 R0 L1 R1 L2 R2 L4,673 R3 L0,000 R4 L6,000 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P4 R0 L0,000 R8 L0,000 R9 L5 R10 -(MSG,FT-12)
G10 Q1 P4 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
G10 Q1 P4 R1 L0 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 5 */
G10 Q1 P5 R0 L5 L1 R5 L2 L14,661 R3 L0,000 R4 L6,000 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P5 R7 L0,000 R8 L0,000 R9 L5 R10 -(MSG,FB-12)
G10 Q1 P5 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 6 */
G10 Q1 P6 R0 L1 R1 L2 R2 L15,604 R3 L0,000 R4 L5,000 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P6 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
G10 Q1 P6 R1 L0 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 7 */
G10 Q1 P7 R0 L1 R1 L2 R2 L7 R12,117,117 R3 L0,000 R4 L3,000 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P7 R7 L0,000 R8 L0,000 R9 L5 R10 -(MSG,FB-6)
G10 Q1 P7 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 8 */
G10 Q1 P8 R0 L3 L1 R2 L8 R2 L23,807 R3 L0,000 R4 L1,700 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P8 R7 L0,000 R8 L0,000 R9 L5 R10 -(MSG,BR-3,4)
G10 Q1 P8 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
G10 Q1 P8 R1 L0 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
/* Top1 File 9 */
G10 Q1 P9 R0 L4 R1 L9 R2 L8,621 R3 L0,000 R4 L2,000 R5 L0,000 R6 L0
G10 Q1 P9 R1 L1 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0
G10 Q1 P9 R1 L0 R2 L0 R3 L0 R4 L10 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0

```

b) GL10 Q1 P9 R11 L0 R12 L0 R13 L0 R14 L0  
GL10 Q1 P9 R11 L0 R12 L0 R13 L0 R14 L0 R15 L0 R16 L0 R17 L5 R18 L0

**Figura 6 – Formato de dados de ferramentas – a) comando Mach9, b) comando Fanuc**

Nesta proposta de integração a medição de ferramentas pode ser executada fora da máquina CNC, no *presetter*, paralelamente ao processo de produção, sendo os dados de ferramentas formatados pelo programa no padrão apropriado (Figura 6). Os dados de ferramentas são enviados automaticamente para o comando CNC através da rede DNC, economizando desta forma o tempo de preparação e medição das ferramentas na máquina CNC.

## 5. DISCUSSÃO

Para processos de medição de ferramentas efetuados diretamente na máquina CNC observa-se o uso de tempo que poderia ser destinado à produção. Adicionalmente, em casos de máquinas com dispositivos próprios de medição o custo de manutenção é aumentado.

O tempo de medição nas máquinas de medir ferramentas ocorre paralelamente ao tempo de produção, não interferindo na preparação da máquina. Entretanto o tipo de transferência de dados de ferramentas neste tipo de medição pode resultar em parada da produção ou necessidades complementares:

Se a entrada de dados é manual, o tempo de digitação pode variar entre comandos e depende diretamente da experiência do operador da máquina. Adicionalmente podem ocorrer erros de digitação.

Se a transferência de dados de ferramentas é feita por micro-chip, há demanda de funções específicas no *presetter* e no comando CNC.

Para implementação da transferência de dados de ferramentas através do DNC é necessária a preparação destes dados de ferramentas no formato apropriado de armazenamento e transferência para cada CNC diferente .

Algumas formas de medição e transferência de dados de ferramentas para máquinas CNC ainda negligenciam os conceitos da CIM. Para empresas que tenham máquinas de medir ferramentas isoladas a integração da manufatura permanece incompleta.

A proposta de integração das máquinas de medir ferramentas com as máquinas CNC busca, dentro dos conceitos da CIM, a eliminação da entrada manual de dados de ferramentas nas máquinas CNC. Adicionalmente prevê-se a redução da quebra de ferramentas por operações de medição manuais, a redução do tempo de preparação da máquina CNC, e o aumento do controle de dados de ferramentas.

No estudo de caso, foram encontradas dificuldades na interpretação do formato de dados de ferramentas do comando Mach9 por apresentarem padrão proprietário compilado. Já o *presetter* e o comando Fanuc apresentam formatos de dados de ferramentas mais simplificado com o uso de parâmetros de armazenagem. Para o caso do comando Mach9 não foram encontradas nos manuais do comando as informações sobre a forma de armazenamento de dados de ferramentas.

Pretende-se dar continuidade neste trabalho através da análise de viabilidade do desenvolvimento de pré e pós-processadores para diferentes CNC encontrados no mercado, verificando as dificuldades deste desenvolvimento.

## 6. CONCLUSÃO

A utilização de algumas tecnologias de medir ferramentas, bem como algumas formas de transferir dados de ferramentas para as máquinas CNC violam os princípios da CIM. Algumas máquinas ainda permanecem isoladas do sistema de manufatura.

O desenvolvimento de um sistema de baixo custo para integração de máquinas de medir ferramentas isoladas com máquinas CNC se mostrou viável. Para levantamento das dificuldades de integração destes tipos de máquinas, este trabalho deverá passar por uma etapa de estudo aprofundado da forma de armazenamento de dados de outros CNC. É importante que as informações sobre formatação dos dados de ferramentas estejam acessíveis. Esta foi uma das principais dificuldades encontradas até o momento.

## 7. REFERÊNCIAS

ALBERT, M., (1996), **Job Shops Automate Presetting With DNC**, disponível em <http://www.mmsonline.com/articles/119601.html>, acesso em 23 de setembro de 2003.

KIEF, H.B. and WATERS, T. F., (1992), **Computer Numerical Control**, Macmillan/Mc Graw-Hill.

GROOVER, M. P., (2001), **Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing**, 2<sup>nd</sup> Edition, New Jersey, Prentice Hall.

HANSON, K., (1999), **Ready, Preset, Go – What You Need to Know Before Setting Tools Offline**, Cutting Tool Engineering Magazine, June 1999, Volume 51, Number 4.

MARPOSS., (2004), **Touch Probes for Toll Check**, disponível em, [http://www.midaprobing.com/A90\\_en.htm](http://www.midaprobing.com/A90_en.htm), acesso em 03 de fevereiro de 2004.

McCARTHY, R., (1996), **Presetters Produce Profit**, Cutting Tool Engineering Magazine, August 1996, Volume 48, Number 5.

ROBB, D., (1998), **Look What's Happened To DNC**, disponível em <http://www.mmsonline.com/articles/mtg9809.html>, acesso em 23 de setembro de 2003.

SIMON, A.T., MAESTRELLI, N.C., AGOSTINHO, O.L., (2002), **Influência das Técnicas de Pré-ajustagem de Ferramentas na Utilização de Tecnologia CNC no Brasil**, Revista Máquinas e Metais, Dezembro 2002, Ano XXXVIII, Nr. 434 – Aranda Editora.

ZOLLER., (1995), **Operation Manual – Vertical Adjusting and Measuring Device**, Freiberg/Neckar, E. ZOLLER GmbH + CoKG.

# TOOL PRESSETER INTEGRATION WITH CNC MACHINES

**Neri Volpato**

CEFET – PR, nvolpato@cefetpr.br

**Claudimir José Rebeyka**

CEFET – PR, claudimir@ensino.ms

**Dalberto Dias da Costa**

UFPR, dalberto@demec.ufpr.br

***Abstract.***

*Computer Integrated Manufacturing (CIM) implementation goes through difficulties due the inherent problems of the technology itself. Some industrial machines does not have suitable interfaces, remaining isolated of the manufacturing system. In this article are presented some troubles that the integration staff will find to integrate preseters to CNC machines. It is proposed a low cost integration system.*

***Keywords:*** *Integration, CNC, Presseter, Tools.*